

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|---------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成23年12月 | LKG-FU55VZ | 冷凍バン | FU55VZ-500188 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 938,912km | 420PS/309KW | A/T インノマツ 12速 | エア | 長: 9,350 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,100 mm |

●: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|------------|-----------|----|---------------|--------|----|----------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 破れ、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ○ | エンジン左側にしみ。 | オルタネーター | ◎ | | ウinker | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | / | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | ◎ | 総輪エアサス スーパードライブ付。 |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | ETC | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | ◎ | アナログ | 燃料タンク | ◎ | スチール 300L 300L |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| クラッチ | / | | 床材質 | / | アルミ キーストン。 | 異音 | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| リターダ | / | | | | | | | |





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スベアー以外スタッドレスタイヤ。

記録簿 無()

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|---------|----|----|----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 4 | 5 | | | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 12 | 11 | 11 | 11 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スベア | 11 | — | | スベア | 275/80R22.5 | — | — |
| 素材: アルミ | | | | 備考: スベアーサイズ違い。 | | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|---------|----------------------|----------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン | 矢野特殊自動車 | TPA6112 「B110834」 | 平成23年12月 |
| 【備考】 断熱リヤ70mm、サイド50mm。ジョロダールール4列。ラッシングレール3段。左右上部庫内灯。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。 | | | |
| 冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付) | 菱重 | TU100SAM-CN | 平成23年 |
| 【備考】 -35℃設定 (前+21℃ → -6℃、後+22℃ → -6℃確認)。 2エバ。前エバ下側高さ2090mm、後エバ下側高さ2150mm。※冷凍機エンジン、ヘッドガasket不良。 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リヘア可) |

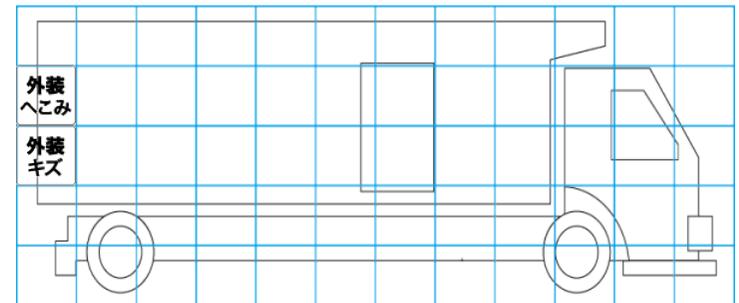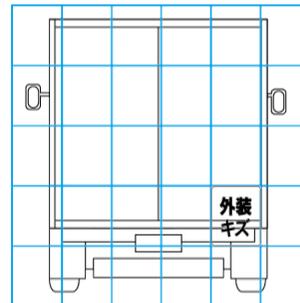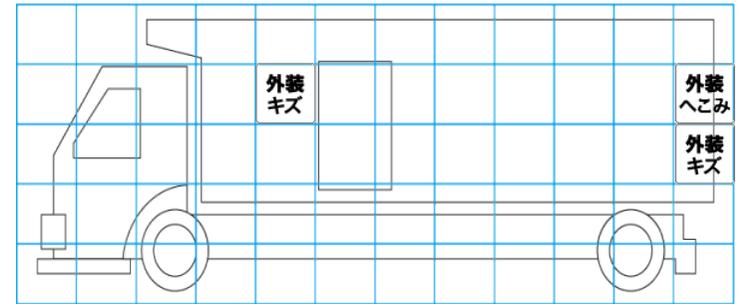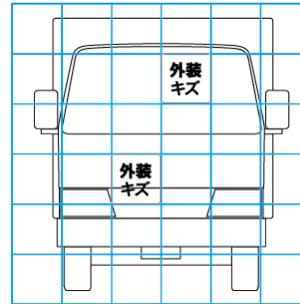

| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |