

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7108329
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
259.815km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,210 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	○	内側水切りゴム欠品
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右フォグランプ不灯。右ドア交換。右フロアー修復歴有。

記録簿 有 (H31/3~R3/3)

タイヤ残量





単位: mm

	5	5	
	—	—	
9	5	5	9
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6HG984」	平成29年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。跳ね上げ扉アブソーバー1本欠品。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5H0949」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2310mm、有効長1300mm、有効幅2180mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

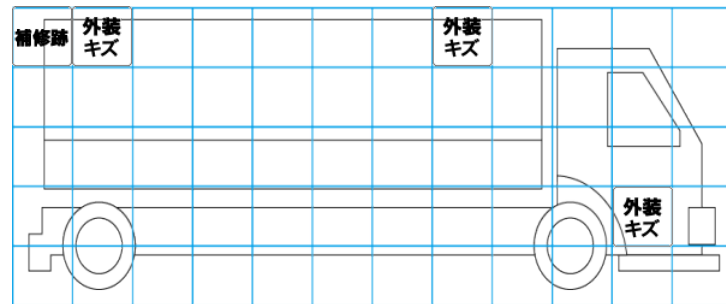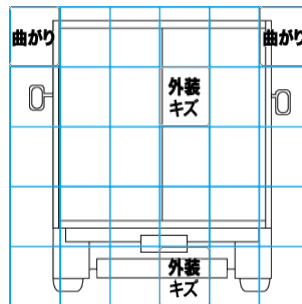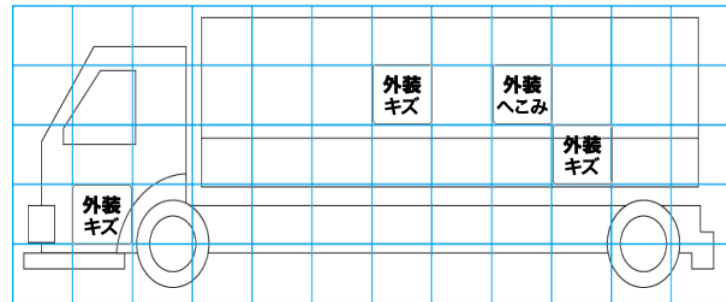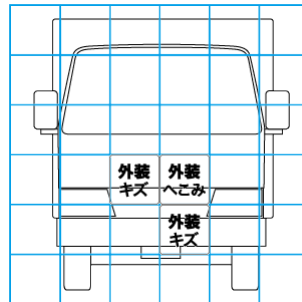

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】