

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年5月	TKG-XZU640M	ドライバン	XZU640-0004193
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
226,213km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,930 mm 幅:1,740 mm 高:1,950 mm 門高:1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	左右格納式。
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ※H30/10月：走行127.914km時クラッチOH済
キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。





記録簿 有 (H29/5~R2/11)

タイヤ残量					タイヤサイズ			
単位: mm								
3	3				205/85R16	205/85R16		
—	—				—	—		
5	4	2	1		205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—		—	—	—	—
スベア					スベア			
		3	—		205/85R16		—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D8629」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。内張穴あき有。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「15T048544N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1345mm、全幅1690mm、有効長1070mm、有効幅1615mm。最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン欠品。ラシコン付。			
【備考】※ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

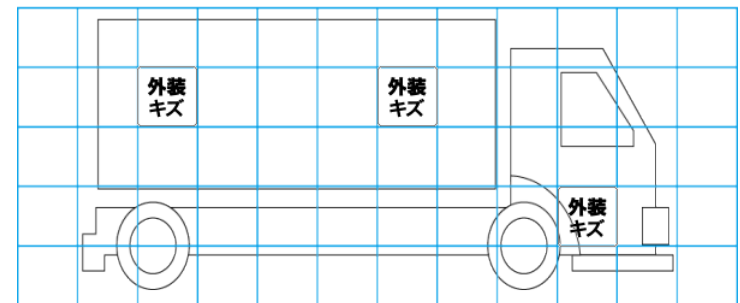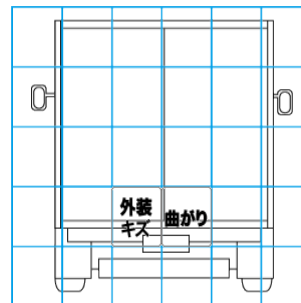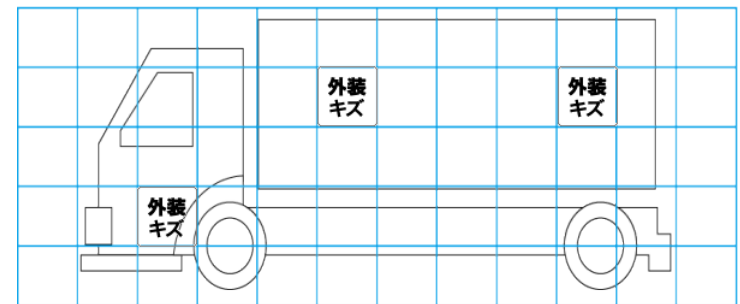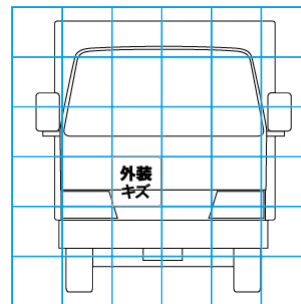

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------