

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年10月	QPG-FU65VZ	冷凍パン	FU65VZ-510076	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,012,355km	420PS/309KW	A/T イノマツ	エア-	長: 9,270 mm 高: 2,340 mm	幅: 2,280 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エンジン左右各部にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	リザーブタンクレベル センサー取付にじみ。	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	/				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	縦軸エアサス			
クラッチ	/		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎							
リターダ	/		燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L			
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ キーストンタイプ。	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	6			295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—			—	—	
3	3	3	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3	1	2	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア	11R22.5 14PR	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA7556-2 「B150705」	平成27年10月
【備考】断熱材：後70mm横70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左側面観音扉付。水抜き穴前後各2個。フェリーフック付き。庫内灯5個			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「599100321BL」	平成27年
【備考】-35℃設定で1H 26.7℃→-5.0℃確認済み。冷凍機エンジンオイル漏れ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

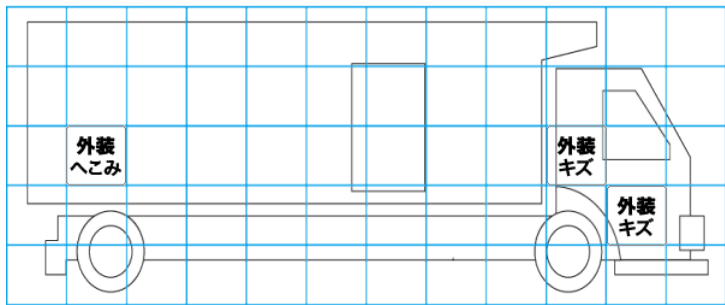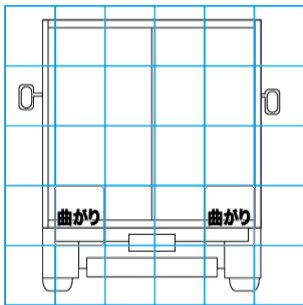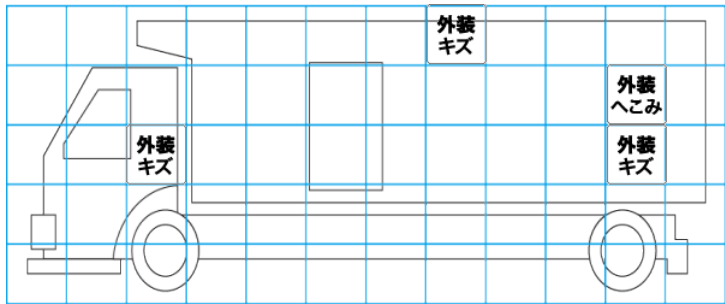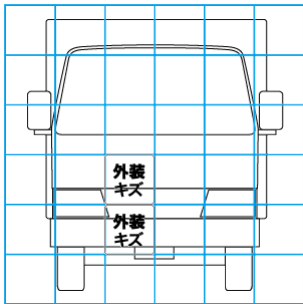

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------