

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年10月	QKG-CYL77B	冷凍ウイング	CYL77B-7003446
走行	馬力	シフト		ブレーキ
393.651km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
		長: 9,450 mm	幅: 2,350 mm	高: 2,430 mm
		mm 門高: 2,330 mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。メーターレンズ割れ。
 記録簿 有 (R1/10~R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
5	0	0	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	0	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
2				275/80R22.5			
—				—			
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	17W-06023	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。床左右エアラインレール。庫内灯4ケ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS70A-L2	平成29年
【備考】 -30℃設定 (1Hで +22℃ → -0.2℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

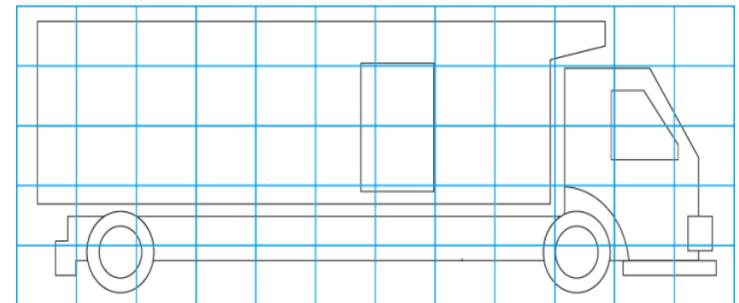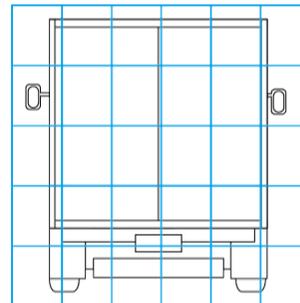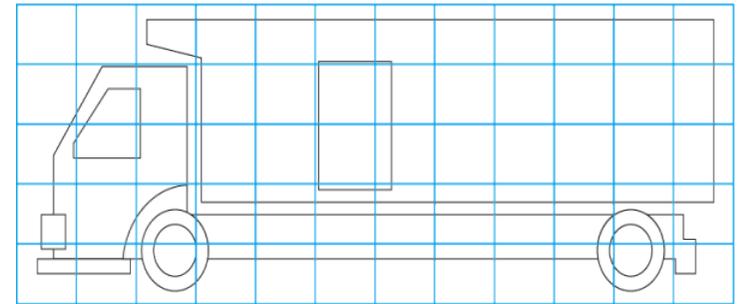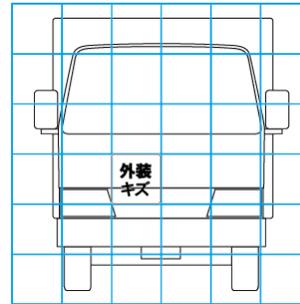

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ