

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年3月	2PG-CG5CA	冷凍バン	JNCMB02G5LU050213
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
476.135km	390PS/287KW	A/T エスコット	エア－	長：9,370 mm 幅：2,280 mm 高：2,460 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	/							
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。助手席灰皿欠品。スターターキー1本、ボデーキー3本。左 Fogランプ不灯。左スモールランプ不灯。
記録簿	○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	15	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
7	8	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	1	2	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				3	ー	245/70R19.5	ー
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELF7 「E7E3349」	令和 2年
【備考】断熱材：後100mm側面70mm。左側面扉付。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。庫内灯6個。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CN 「097900110BL」	令和 2年
【備考】-35℃設定で1h +17.3℃→-10.0℃確認。スタンバイケーブル欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

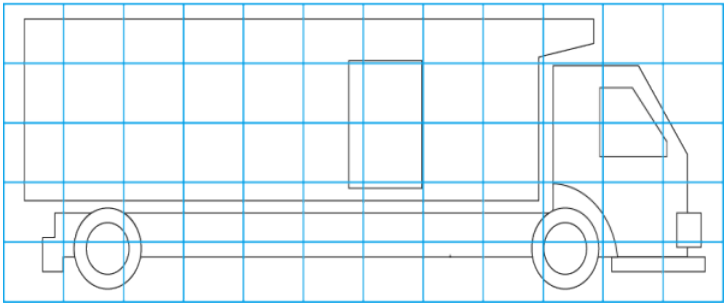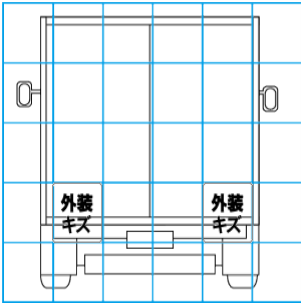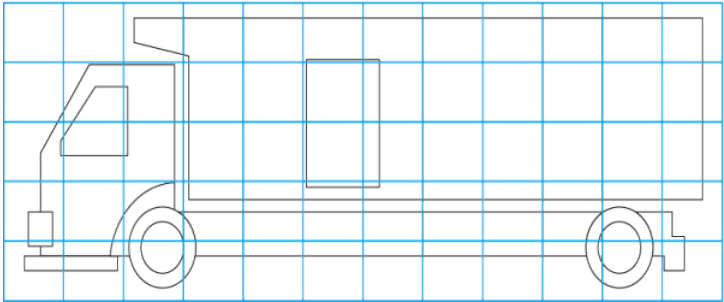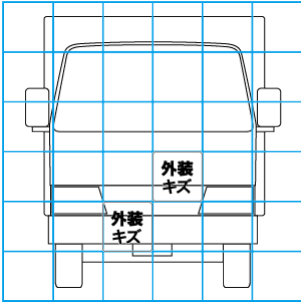

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ