

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-510051	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
43,508km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,800 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,290 mm 門高: 2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	カバーがた有。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	
燃料タンク	○	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。ルームランプレンズひび割れ有。F右コーナパネル取付割れ(補修有)。
F左ステップカバー割れ。燃料タンクステー曲り有。

記録簿 有 (H28,9~R2,7)

タイヤ残量





単位: mm

	4	4	
	2	2	
8	8	7	8
1	4	5	3
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア	—	—	—
素材：スチール	備考：スペアークヤリア不良。スペアタイヤ無し。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F152629	平成27年9月
【備考】ジョロダーレール4列。電動ジョロダー不良、要修理。ラッシングレール2段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72LOC-T	平成27年9月
【備考】-30℃設定。（1hで +16.5℃ → -2℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

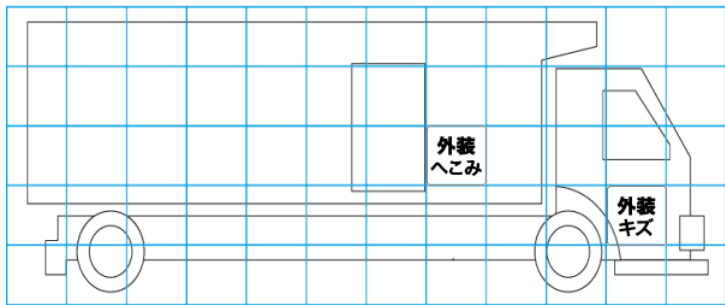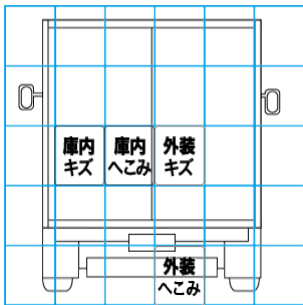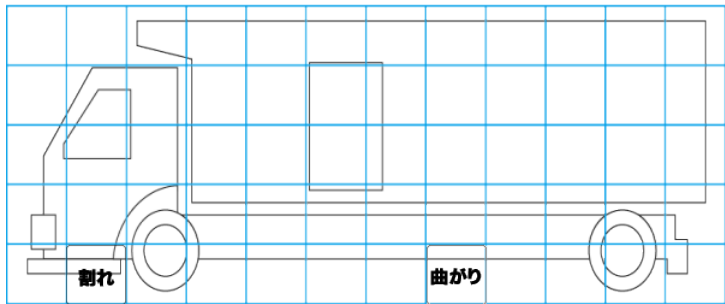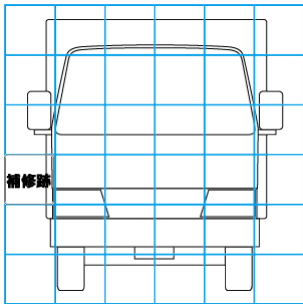

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----