

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成26年8月	KQK-CD5ZE	冷凍ウィング	CD5ZE-30004	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,211,092km	410PS/302KW	A/T エスコット 12速	エア-	長:9,510 mm 高:2,370 mm	幅:2,350 mm 門高:2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	○		ロッカーケース、オイルパン
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総轄エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 400L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (R1/7~R3/2)

タイヤ残量





単位：m

	9		3	
	—		—	
8	8		7	6
4	4		5	5
スベア			5	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>スピア</u>	<u>295/80R22.5</u>	—	
素材：スチール	備考：フロントタイヤ偏摩耗。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2074-2 「B140476」	平成26年8月
【備考】ショロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、エアラインレール、リヤドア観音開き、水抜き穴4カ所、LED庫内灯2列、フェリーフック2対。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNA 「497300135BL」	平成26年
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64760 「S50601466」	平成26年
【備考】二つ折り、ラジコン付き。全長1550mm、全幅2410mm。※キャスターストッパー破損。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

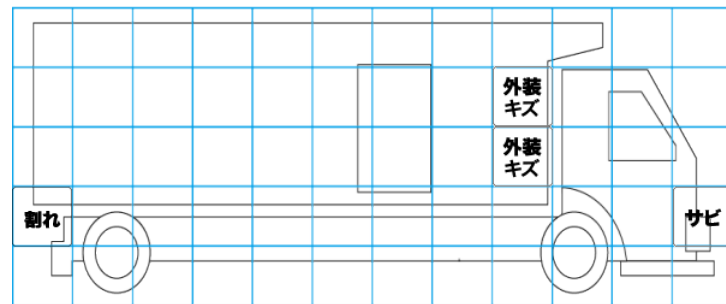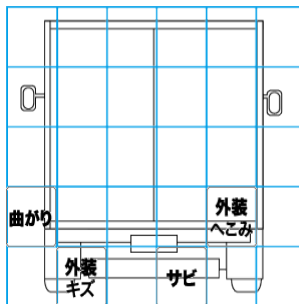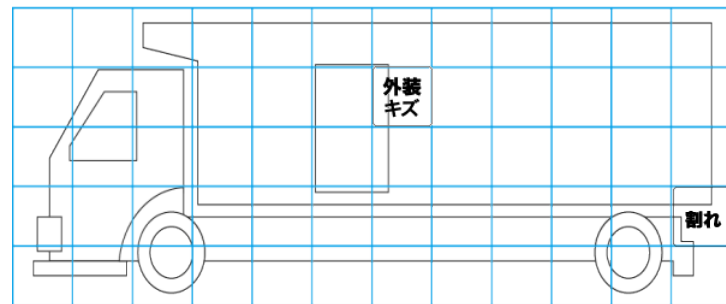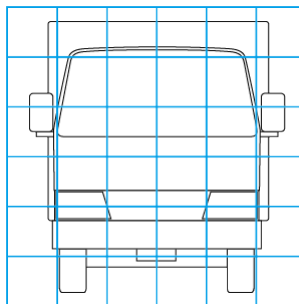

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------