

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年5月	TKG-FDA50	冷凍パン	FDA50-540097	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
192,028km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキウム	長: 3,340 mm 高: 1,730 mm	幅: 1,650 mm 門高: 1,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンブ取付付近にしみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	腐食 パイプ回り錆。	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎			／	ステンレス スノコ敷。			
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。フルタイム4WD。フロンガラス内側に擦り傷有り。
※2019/10/1 126271km時、ディーラーにて、トランスミッション交換済み。

記録簿 有 (H30/12~R2/11)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
7 7 — — 7 7 7 7 — — — — スベア 8 —	205/75R16 205/75R16 — — 205/75R16 205/75R16 205/75R16 205/75R16 — — — — スベア 205/75R16 —
素材: スチール	備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東フレ	F163977	平成28年5月
【備考】 断熱材：後70mm横70mm。移動間仕切り付。左側スライド扉付。後観音扉左右2枚折。90℃ストッパー付。庫内灯2個。水抜き穴前1個後2個。スノコ敷。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東フレ	MP32LSD-P	平成28年5月
【備考】 2エバ仕様。 - 30℃設定で1H 前22.5℃→-12℃。後22.5℃→-6.5℃。 前室エバ高さ1530mm後室エバ高さ1520mm。スタンバイコード欠品。			
【備考】 ※ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

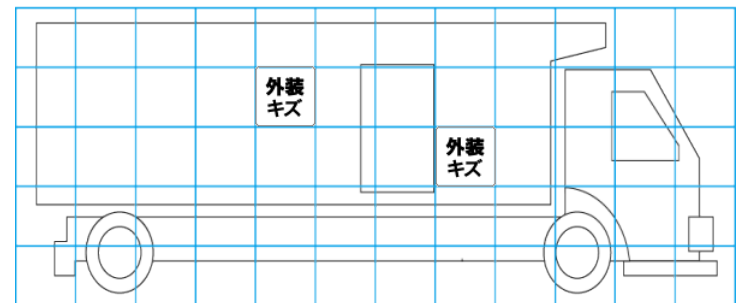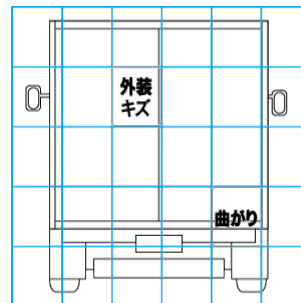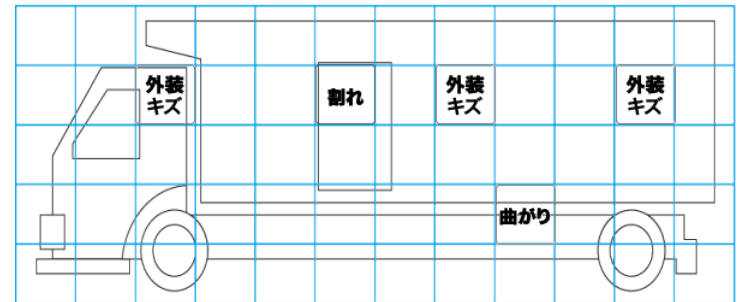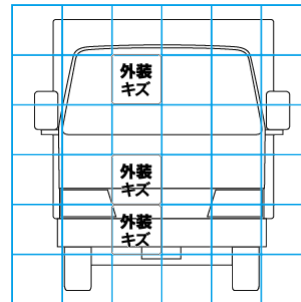

【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------