

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年4月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7092172
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
578.711km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,100 mm 幅: 2,120 mm 高: 2,020 mm 門高: 2,000 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアキー2本、ボデーキー6本。  
記録簿 有 (H28/7~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	12	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: アルミ				備考: スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF1 「E5EK144」	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。リヤ保冷カーテン。左観音式サイド扉。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2	平成28年
【備考】-30℃設定 ( 1hで +21℃ → -2.2℃ 確認 )。			
格納ゲート/2枚折り。	新明和工業	RAK10-6475D 「S61200961」	平成27年
【備考】PG寸法: 全長1550mm、全幅2000mm、有効長1395mm、有効幅1910mm。最大荷重1000Kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

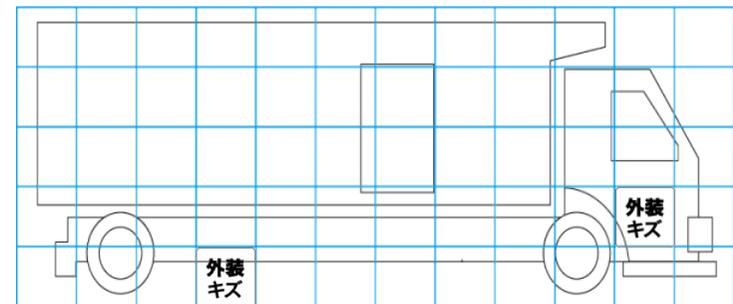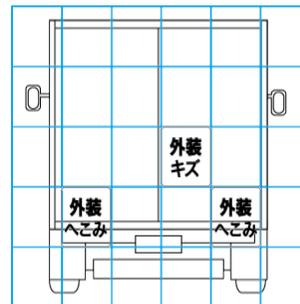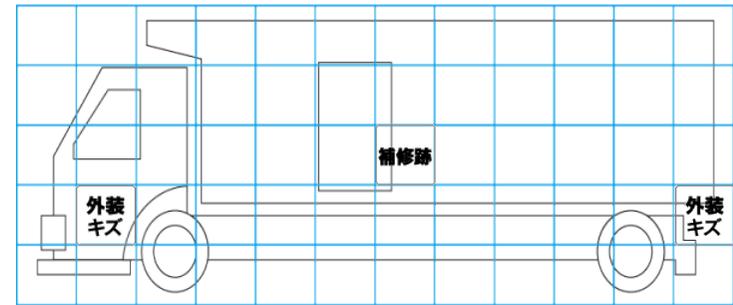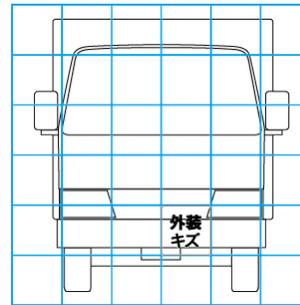

【外装】						【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	