

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年10月	QPG-FU64VZ	冷凍パン	FU64VZ-511001	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,081,033km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2速	エア-	長:9,310 mm 高:2,320 mm	幅:2,280 mm 門高:2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプ 上部ホースしみ。	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター不良。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	電源に入らず。			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	ステンレス 300L 300L 300L
リッターゲ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右ピラーバイザー欠品。ターボ付近エア漏れ。フロントタイヤ左右段減り。ルーフグリップ欠品。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	4		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
6	6	5	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	5	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア	275/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPB7515 「B150663」	平成27年9月
【備考】 断熱リヤ50mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。水抜き穴前後2対。可動式間仕切り（高さ2160mm）。左観音式サイド扉2ケ。フェリーフック4方付。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF	平成27年
【備考】 -35℃設定 （ 1hで +26℃ → -0.6℃ 確認 ）。エバ下側高さ2110mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

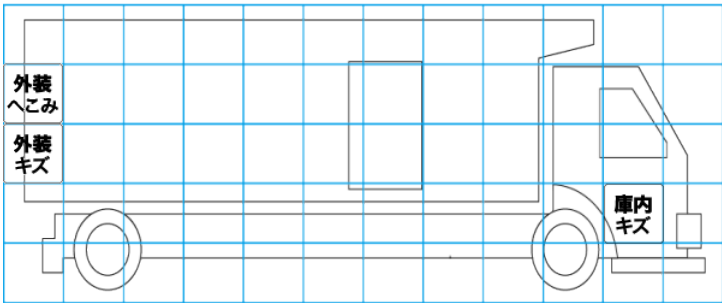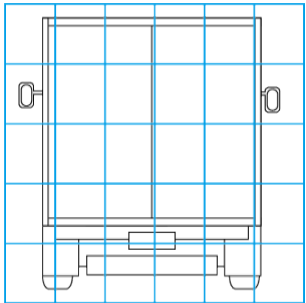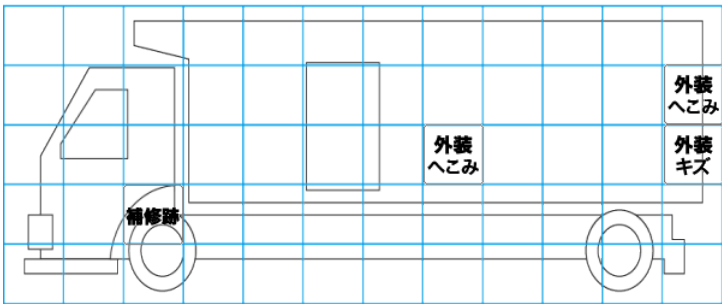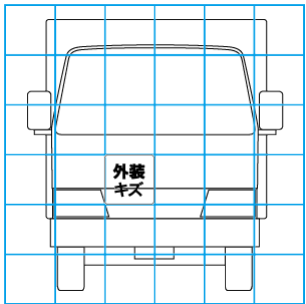

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----