

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7098075
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
299,431km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,560 mm 幅：2,080 mm 高：1,960 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 150L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ システムフロア。	異音	◎	
クラッチ	◎		外装キズ			オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。センターコンソールBOXフタ割れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
素材：アルミ				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F163826	平成28年8月
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。リヤ、サイド保冷カーテン。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV35LSD-T	平成28年10月
【備考】 F、R-30℃設定 （ 1hで F、+30℃ → -1℃ R、+31℃ → +4℃ 確認 ）。 2エバ。リヤエバ下側高さ1740mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

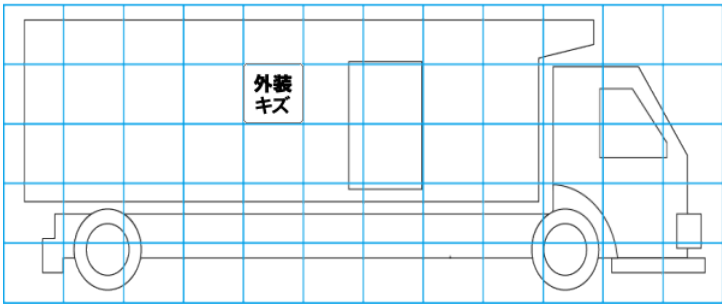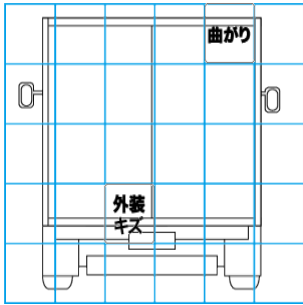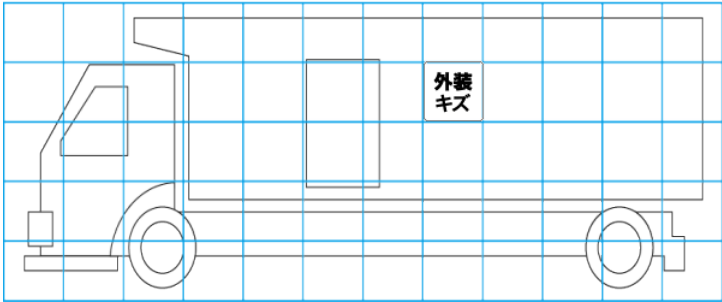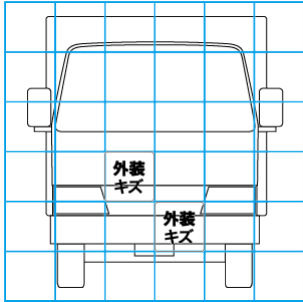

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】