

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年7月	PJ-CY51P6	クレーン付平	CY51P6-7000362
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
831.371km	370PS/272KW	M/T 7速	エア-	長: 6,380 mm 幅: 2,460 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース、 シリンダヘッド タイミングケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前：右不灯
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	バイザーがある為作動不可。			
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リタダー	◎	永久磁石式						
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎			/	鉄板めくれ、凹み有り。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	





特記事項 木材運搬車。※運転席ドアガタ有り。

記錄簿 有 (H21/8、R2/3、R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	4		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
	—	—		—	—		
5	5	2	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	12	1	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア	—	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ／木材運搬車	不明		平成19年
【備考】スタンション6対、スタンションポール8本。			
クレーン／クレーン／掘みクレーン	ヒアブ	F75Z-72A 「740334」	平成19年
【備考】ログリフトクレーン、格納式。※各部オイル滲み有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

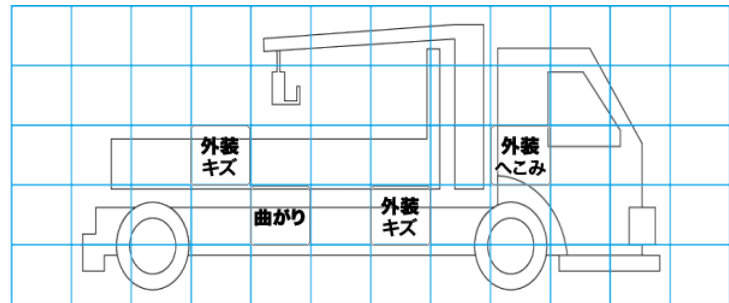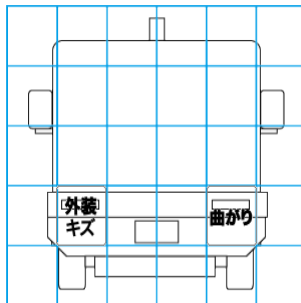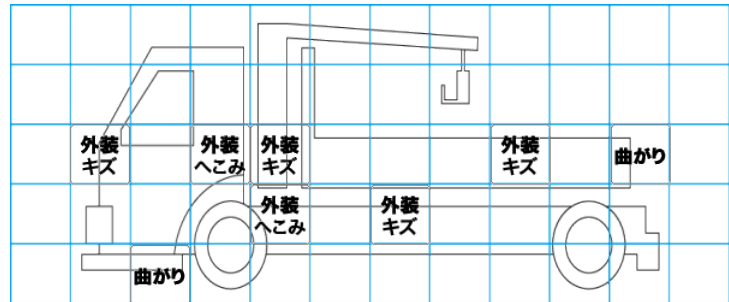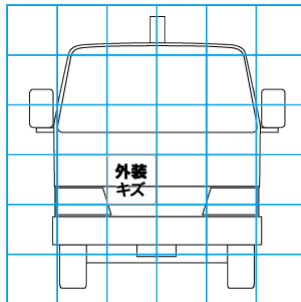

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------