

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-13736
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
350.227km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,278 mm 高: 2,445 mm 門高: 2,258 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	-	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	○	アッパーホースラジエター側にじみ跡有り 冷却水ライン	パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	○	Rrタンク下部にじみ	坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	-		エアサス (種類)	-	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	○	Rrタンク下部にじみ有り スチール 300L 300L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	◎		デフロック	◎		デフロック	◎	





特記事項 ドライブレコーダー、温度記録計、助手席灰皿フタ割れ  
記録簿 有 (H28/8~R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	8	10		スペア	245/70R19.5	245/70R19.5	

素材: 鉄 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO「E7E1655」	平成27年
【備考】 ラッシング2段、ショロダー4列、型キーストン、センターローラー、庫内灯8ヶ、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所、90度ストッパ			
サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SAM-CNF	平成27年
【備考】 -35℃設定、2エバ			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

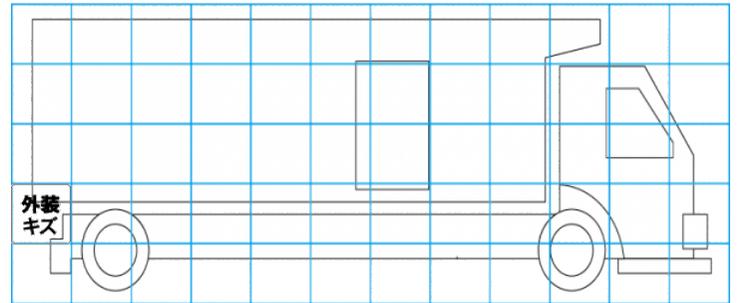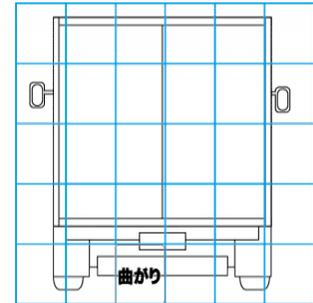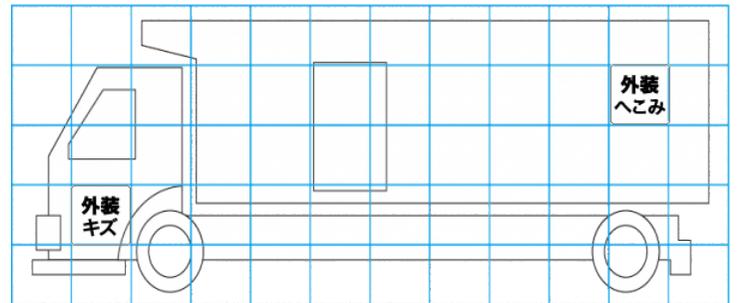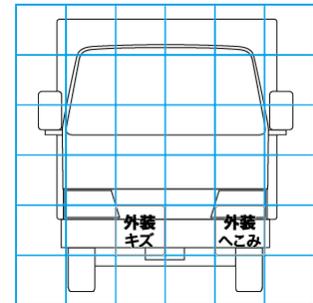

【外装】	【ボデー内】
<input checked="" type="checkbox"/> 外装キズ <input checked="" type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ