

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年6月	BDG-FR1EXYA	土砂禁ダンブ	FR1EXY-18091
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
961,128km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：7,600 mm 幅：2,190 mm 高：740 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ 左サイドミラーカバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		▼ 走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
▼ ミッション			ETC	／		エアサス	／	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板			
異音	◎		▼ デフ					
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
リターダ	／		異音	◎		オイル漏れ	○	キャリア取付面
			デフロック	／				

特記事項	スペアキー1本、リクライニングレバー欠品、キャブチルトカバー欠品
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	1			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
1	2	1	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
1	2	2	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	10	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：RF左内再生タイヤ装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	極東開発工業	DD12-671 「10U03-1704F」	平成22年
【備考】左側面穴あき有、床面サビ有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

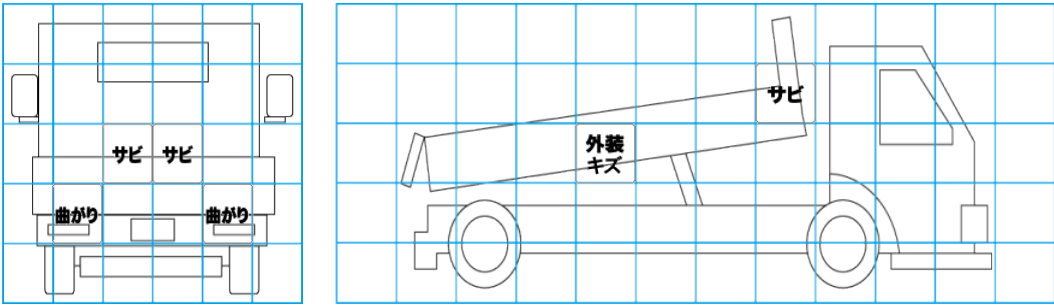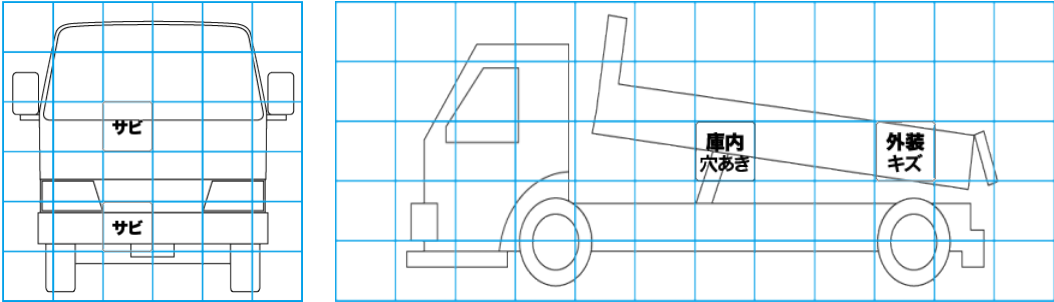

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ