

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成22年5月	PKG-CG4ZA	冷凍バン	CG4ZA-31961
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
618.194km	380PS/279KW	セミA/T	エスコット 1 2速	エアー
				長：9,340 mm 幅：2,260 mm 高：2,290 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	リヤハウジング取付しみ。（応急処置跡あり）	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター効かず。
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	ひび
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ I 型キーストン。	オイル漏れ	◎	
異音	◎		タイヤサイズ			デフロック	◎	
オイル漏れ	◎					タイヤ残量		
リターダ	◎					点検項目	結果	状態





特記事項 キャビン汚れ、傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スベアキー1本、尿素キャップキー2本。

記録簿 有 (H23/5～R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	11	12	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
6	7	6	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11	13	11	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア	6	ー		スベア	265/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：リヤリヤ4本のみスタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	100223	平成22年
【備考】断熱リヤ100mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯5ケ。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CN	平成22年
【備考】-35℃設定 （ 2hで +26℃ → -8.7℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア 可)

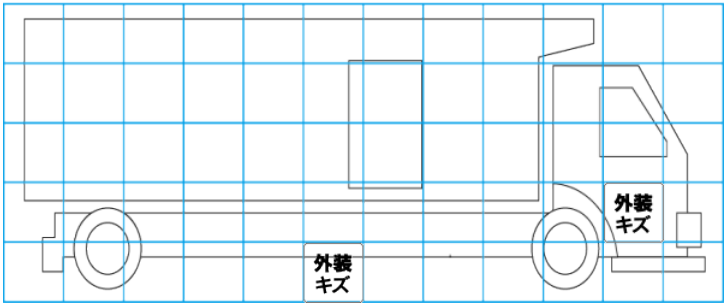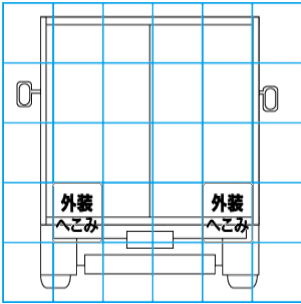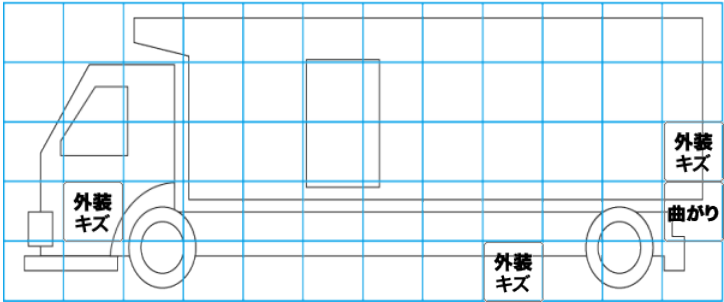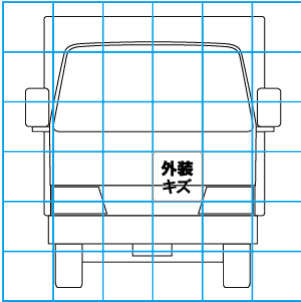

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ