

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年11月	2PG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-500578
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
125,753km	381PS/280KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：5,100 mm 幅：2,200 mm 高：510 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L キャップ欠品。
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。フロントパネル看板取付穴跡キズ凹みあり。フロントバンパー左曲がりステップ割れ。
スマートキー2ケ。
記録簿 有 (H31/2～R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
8	9	6	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	5	8	6	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア		14	—	スペア		11R22.5 16PR	—
素材：スチール				備考：リヤタイヤ6本再生タイヤ。スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ		DD10-761 「17U118820Y」	平成29年
【備考】 電動コボレーン。作業灯2ケ。前方上部看板跡。リヤバンパー右カバー欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

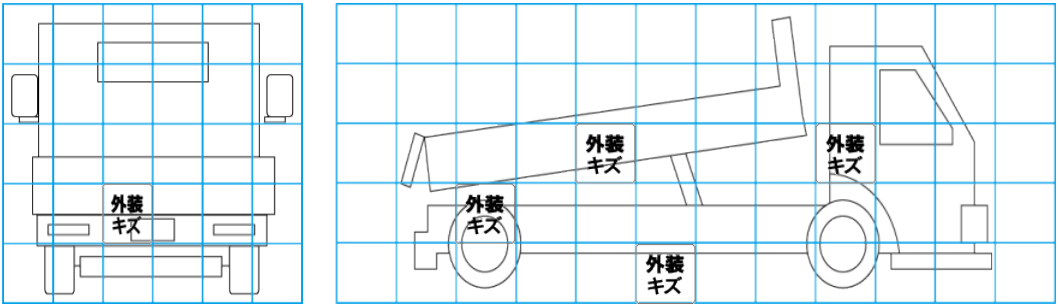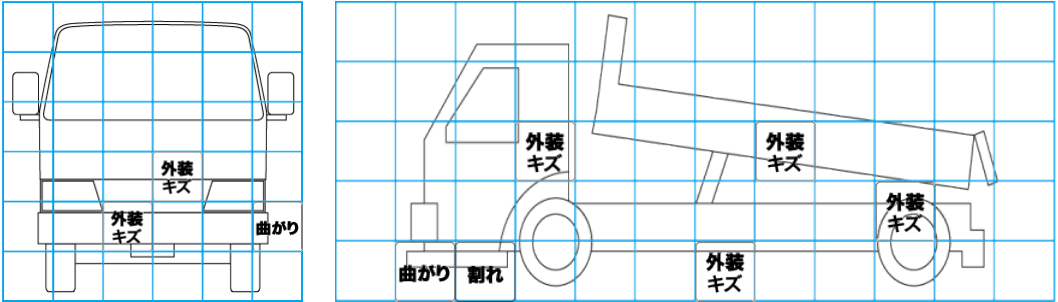

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ