

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年6月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7092302
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465,689km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,160 mm 幅：2,260 mm 高：1,980 mm 門高：1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	PCVケースより漏れ有	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 エンジン1本、燃料キ－1本、ボデーキ－2本、※右サイドガード曲がり。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：全タイヤ再生タイヤ装着、スペアタイヤ無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H161015」	平成28年5月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯LED3ヶ所、水抜き穴前方2ヶ所、			
冷凍機／直結	東ブレ	XV72LOC-U 「H161015」	平成28年5月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「12T083739N」	平成24年8月
【備考】 全長1570mm、全幅2330mm、ストッパー迄1350mm、有効幅2220mm、リモコン付き※年式違い。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

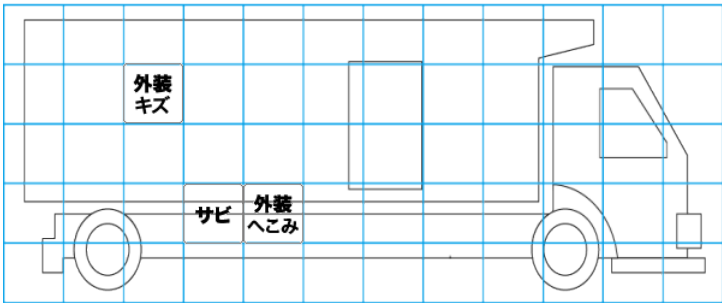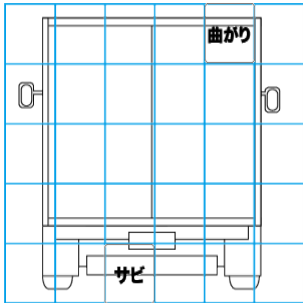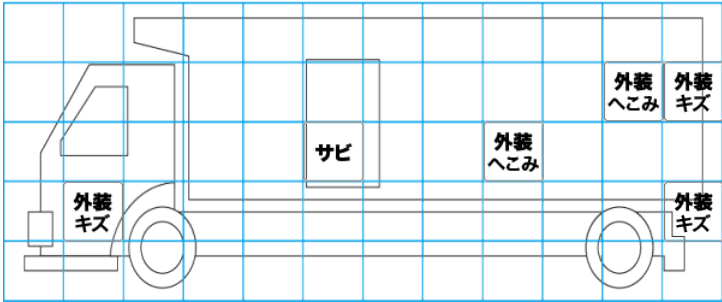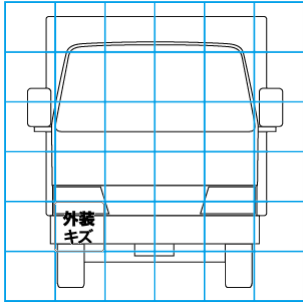

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】