

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年11月	2RG-FP74HER	トラクタ	FP74HE-500160	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
405,772km	460PS/338KW	A/T シフトバイロット	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	タイヤ空気圧センサーのバッテリー低下	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	サイドカメラ付き	パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	アルミ 400L
			上物仕様			デフ		
						点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
ギア抜け	◎		床材質	／		オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 10/24スベアキー横込み(木村)

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	7	6	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	ヨコシャ	JSK37E 00128AA	平成30年11月
【備考】 第5輪荷重11,500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

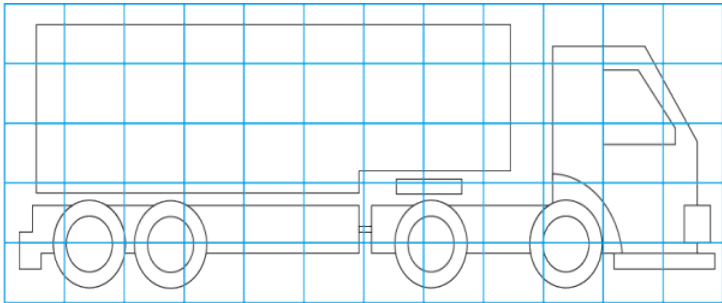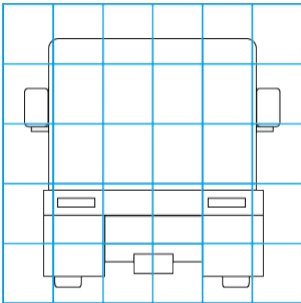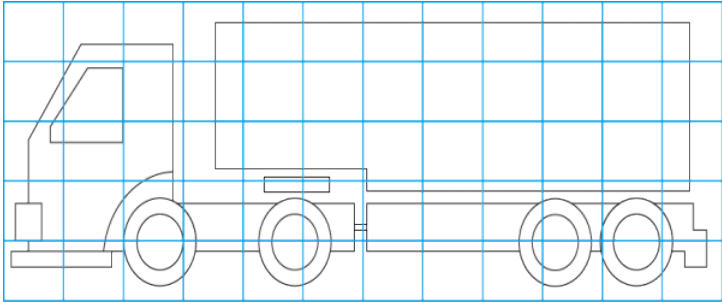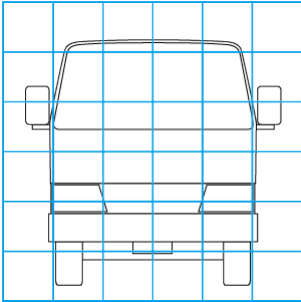

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】