

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年8月	PJ-FY50JY	クレーン付平	FY50JY-540159
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
675,747km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 7,280 mm 幅: 2,300 mm 高: 1,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	マフラー取付バンド腐食折れ	オーディオ	◎	ナビ付き ハードディスク欠品。			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	ステンレス	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフ物入蓋欠品。エンジンサイドカバー腐食穴有。スターターキー1本、スペアキー8本。
10/31鍵車載済み(根岸)

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
2	2	2	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
3	10	3	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア	275/80R22.5	265/70R19.5	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】荷台ステンレス。床へコミ有。水抜き穴前後2対。前立て、リヤ膨らみ（曲がり）有。リヤ煽り溶接止め（開閉不可）。			
クレーン／クレーン	ヒアブ	144E-3 CLX 「14407607」	平成19年
【備考】4段ブーム。2.90 t。大型電磁リフティングマグネット付。ドラムグリップパー付。油圧シリンダー滲み。アウトリガー自然降下有。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

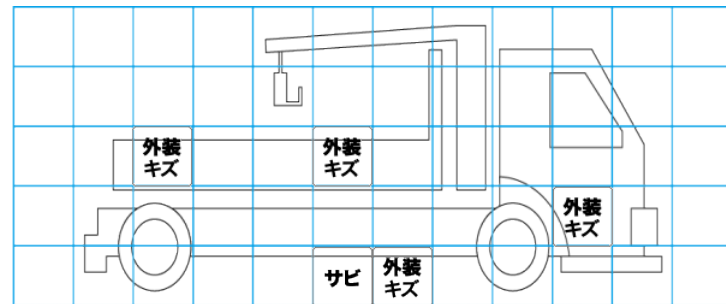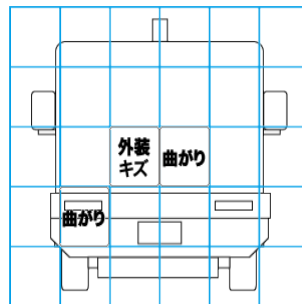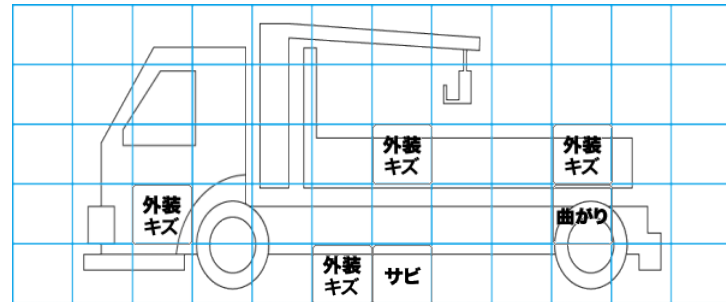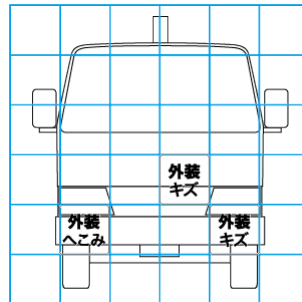

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------