

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-522713
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
407,375km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,330 mm 幅：2,290 mm 高：2,330 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右ステップスカート割れ。
エンジンキー5本。キーレスリモコン1ヶ。ボデーキー2本。燃料タンクキー2本。尿素タンクキー2本。
記録簿 有（H30/2～R4/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	9	9	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	9	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア							
素材：スチール				備考：スベアー無。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F170829	平成29年3月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ショロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機／直結	東プレ	XV92L0E-U-U	平成29年3月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +13℃ → -12℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1003C-B3MRA2 「17T028768N」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2290mm、有効長1350mm、有効幅2210mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

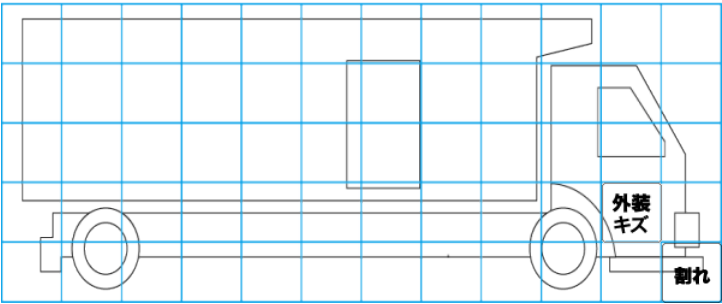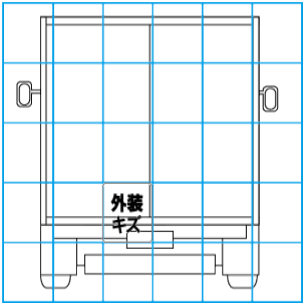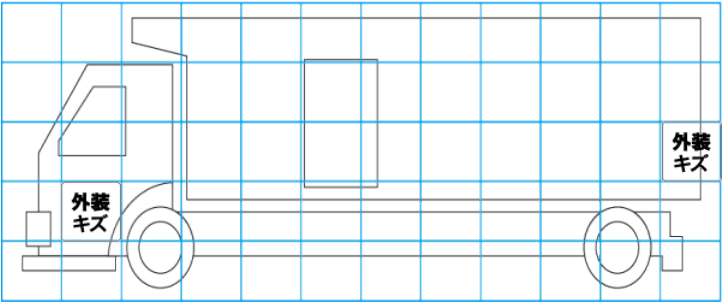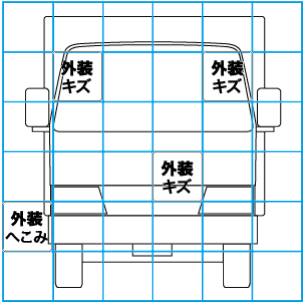

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】