

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成22年11月	LKG-FP54VDR	トラクタ	FP54VD-500161		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
568,676km	420PS/279KW	M/T 7速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	風が出ない	シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	レギュレーターガタあり	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	AMB制御、車間距離センサー、 オーニングランプ点灯。	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ、エグレ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内スピーカーカバー欠品、キャブ塗装跡
スベアキー1本（12/2 車載済 戸次）
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				3	—		
				11R22.5 16PR	—		
素材：スチール				備考：リヤ 4本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK37CYO240 「225170987」	平成14年
【備考】キャパシティ13000kg。※上物年式違い。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

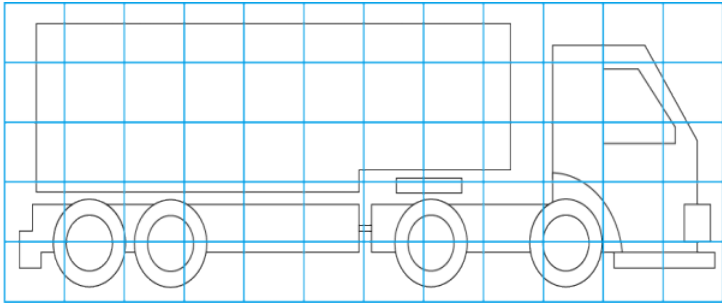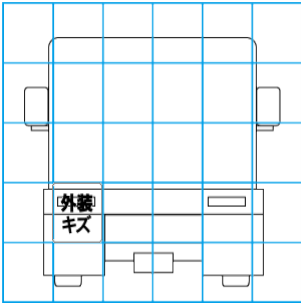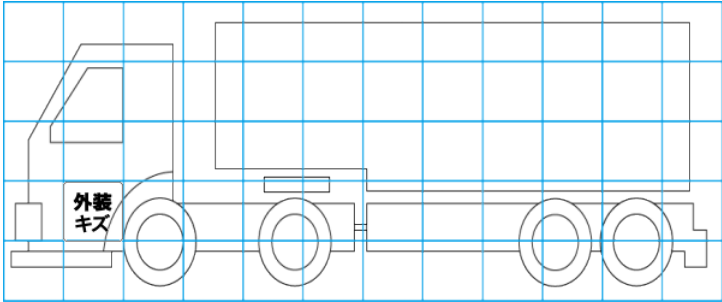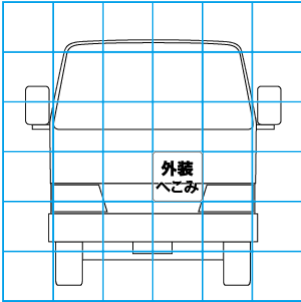

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】