

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成26年12月	TKG-MK38L	アルミウイング	MK38L-30739
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
105,451km	215PS/158KW	M/T 6速	エア－	長：6,310 mm 幅：2,390 mm 高：2,270 mm 門高：2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	ハロゲン
オイル漏れ	○	にじみ ロッカーケース	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	○	ひび割れ。前： 後： 右割れ サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	－	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎					点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
ミッション			バックカメラ (色)	－	カラー	エアサス (種類)	－	
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	／	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
クラッチ	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
異音	◎		デフ			外装		
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
リターダ	／		異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	／		デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れキズ。後右テールランブレンズひび割れ。バックランブレンズひび割れ。
記録簿 有 (R1/10～R2/10※R2・9・18、102179km時、デラーにて、クラッチOHとエンジンリヤシール交換。

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
－	－			－	－		
5	6	6	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				225/80R17.5	－		
				スペア	225/80R17.5	－	
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	4Y9C2424	平成26年(不明)
【備考】 ラッシングレール1段。庫内灯3個。90度ストッパー付。引出フック5対付。			
格納ゲート	パプコ	PRAK10-6475D	平成26年(不明)
【備考】 格納ゲート2枚折。PG寸法：全長1550mm・全幅2400mm（有効長1280mm・有効幅2310mm）最大荷重：1000kg			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

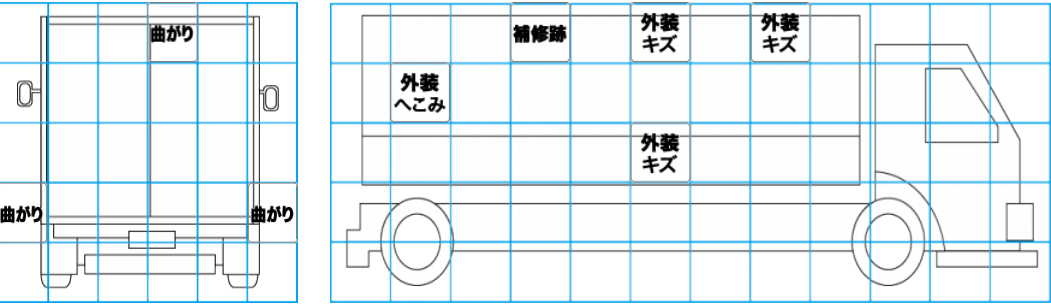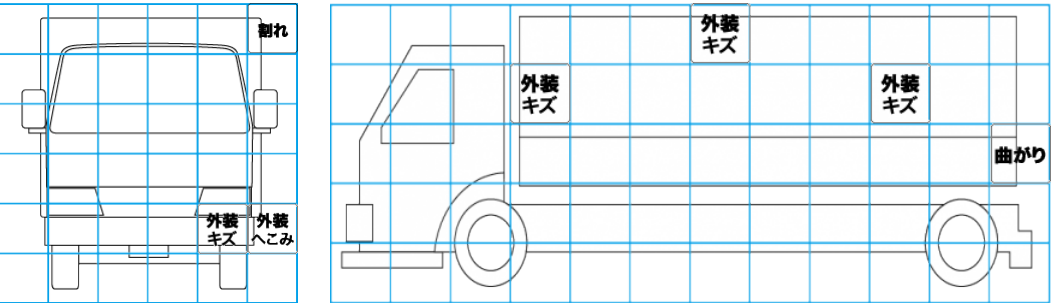

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	