

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
日野		令和01年1月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-103281
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
204,368km	380PS/279KW	M/T 7速		エア－	長：9,347 mm 幅：2,273 mm 高：2,300 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	アップパーホースエンジン側漏れ跡有り
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（種類）	－	LED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前：後：サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

特記事項

記録簿 無（ ）

タイヤ残量

単位：mm

6	8		
－	－		
7	7	3	7
6	7	6	7
スペア		－	13

タイヤサイズ

275/80R22.5	275/80R22.5		
－	－		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		－	275/80R22.5
素材：アルミ		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	B180809「TPA8685」	平成30年11月

【備考】ラッシング2段、庫内灯LED、床型キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所、サイドドア両観音

サブエンジン（スタンバイ付）



	菱重	TU100SA-CNF	平成30年11月
--	----	-------------	----------

【備考】-35℃設定

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

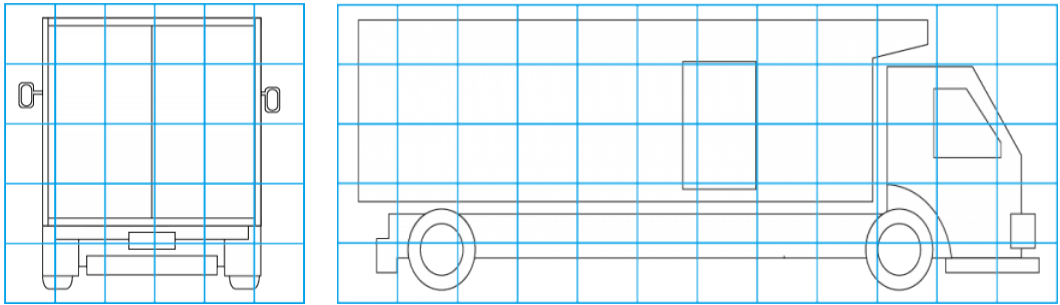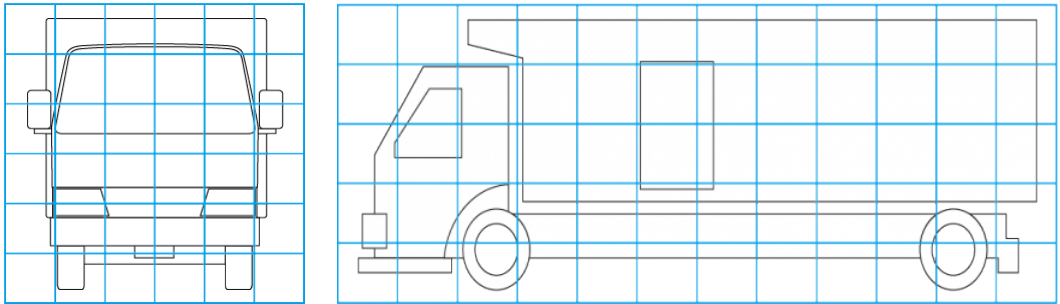

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ