

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7058200
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
339,734km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,460 mm 幅：1,860 mm 高：2,000 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト（種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 ※H31/01月：走行259,075km時エンジン載せ替え済（リコールにて）。キャブ内汚れ、傷。助手席側グリップ欠品。ドア灰皿欠品。コンソールBOXフタ外れ。
記録簿 有（H28.6”R1.8 ）

タイヤ残量			
単位：mm			
8	8		
－	－		
7	8	8	7
－	－	－	－
スペア		6	－

タイヤサイズ			
	205/80R17.5	205/80R17.5	
	－	－	
205/85R16	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
－	－	－	－
スペア		205/80R17.5	－
素材：鉄 備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAL「E1G5320」	平成28年
【備考】断熱リヤ50mm、サイド50mm、サイド扉40mm。庫内灯2ケ（不灯）。前方水抜き穴2ケ。可動式間仕切り扉式。左スライド式扉。 左サイド、リヤ保冷カーテン。観音扉3枚。			
直結	菱重	TDSJ35HP-L2M	平成28年
【備考】2エバ。-30℃設定 1hでF+11℃、R+13℃ → F-15℃、R-12℃ 確認。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

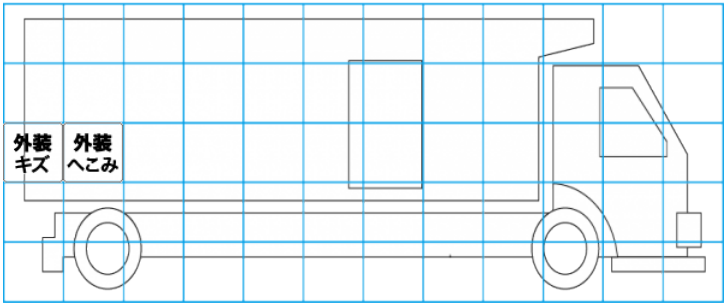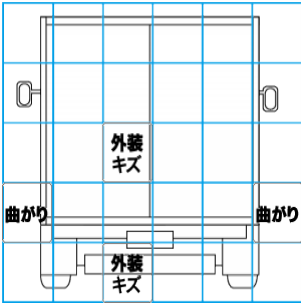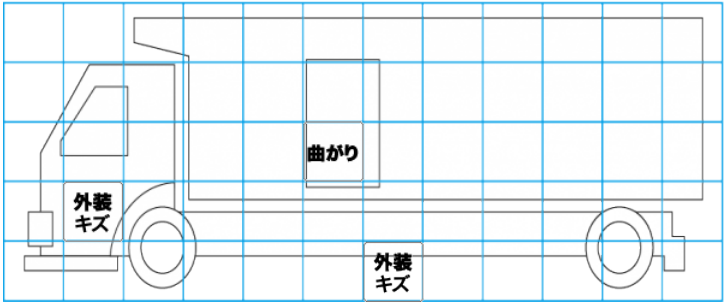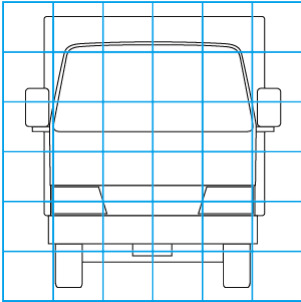

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ