

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	QPG-FS65VZ	冷凍パン	FS65VZ-510016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
690.093km	420PS/309KW	A/T イノマツト 1 2速	エア―	長：8,930 mm 幅：2,280 mm 高：2,490 mm 門高：2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	―	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎					走行関係		
マフラー	◎		異常ランプ	○	燃料フィルターウォーニングランプ点灯。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ	―		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		オーディオ (不具合)	◎		エアサス (種類)	―	総輪エアサス
ミッション			バックカメラ (色)	―	カラー	エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎	ヒーター、ワイパー付きパワーミラー。	リーフサス	／	
ギア抜け	◎		ETC	／		燃料タンク	◎	アルミ 350ℓ×2。
クラッチ	／		タコグラフ	◎	アナログ	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 アイドリングストップ、パバストヒーター付き。※8速シフト時にもたつき有り。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	13			<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
11	11			<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
11	12	11	11	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
3	4	4	4	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア				14	―		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	「92-141210-1」	平成27年
【備考】 ショロダー4列、エアリブ、天井結露防止シート、LED庫内灯7対、ラッシング2段、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き、水抜き穴4カ所。			
サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TFV2000D「469200009BL」	平成27年
【備考】 縦型冷凍機、-30℃設定。※コントロールパネルカバーキャッチ破損。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

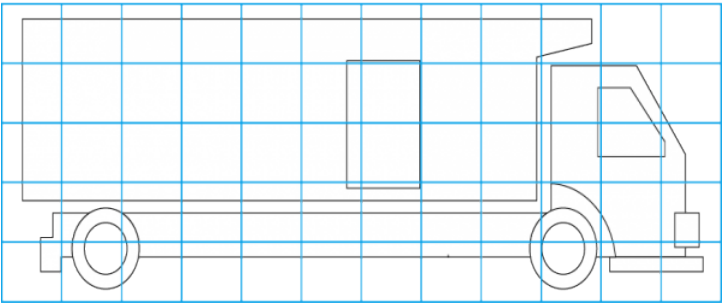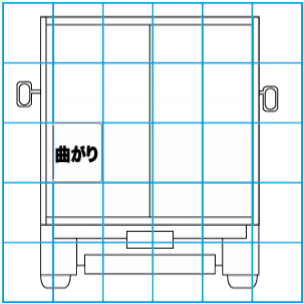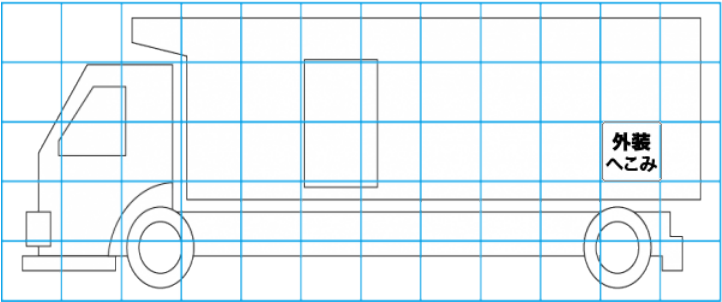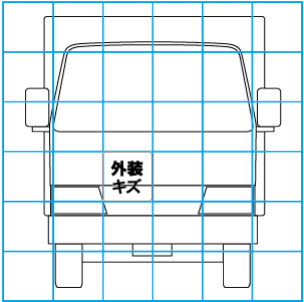

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ